



kastamonu

ENTEĞRE AĐAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | INTEGRATED FORESTRY INDUSTRY AND TRADE INC.

www.keas.com.tr

160-FR-181 / Rev.No.0 / 14.03.2018



EKOL TAKIMI



A . Ersin AK
TUTKAL ÜRETİM FORMENİ



Yunus YALÇIN
TUTKAL İŞLT.ŞEFİ



Hayrullah FINDIK
TUTKAL ÜRETİM OPRT.



Oğuz BOZER
TUTKAL ÜRETİM OPRT.



G.Cabir İSTİF
MEKANİK BAKIM FORMENİ



BAHADIR KÖKER
TUTKAL ÜRETİM OPRT.



FATİH AKDİVİT
TUTKAL ÜRETİM OPRT.



HAYDAR GÜÇLÜ
ELEKTRİK BAKIM OPRT.

KÇ Çalışması Tanıtımı



KÇ NO	Tutkal Kç 07
KONU	Üre taşıyıcı gezer arabasının patinaj çekmesi ve raydan çıkması
ÇALIŞMA ARALIĞI	Mart 2018-Haziran 2018
TOPLANTI SÜRESİ	1 saat
TOPLANTI FREKANSI	2 adet/ ay
TOPLANTI SAYISI	8
ÇALIŞMA SAHASI	Adana Fabrika Tutkal İşletmesi

[illegible][illegible]

Çalışma Planı



No	Kalite Çember Adımları	Aylar	MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN			
1	Konu Belirleme	Planlanan																
		Gerçekleşen																
2	Mevcut Durum Tespiti (veriler ve görseller ile etki, şiddet ve sonuçlar analizi)	Planlanan																
		Gerçekleşen																
3	Problem Tanımlama	Planlanan																
		Gerçekleşen																
4	Hedef Belirleme	Planlanan																
		Gerçekleşen																
5	Kök Neden Araştırması (Beyin Fırtınası, Neden - Neden Analizi, Balık Kılçığı)	Planlanan																
		Gerçekleşen																
6	Karşı Önlemlerin Belirlenmesi, Önceliklendirilmesi ve Uygulama Planı	Planlanan																
		Gerçekleşen																
7	Karşı Önlemlerin Uygulanması	Planlanan																
		Gerçekleşen																
8	Karşı Önlemlerin Etkinlik Kontrolü	Planlanan																
		Gerçekleşen																
9	Standartlaştırma	Planlanan																
		Gerçekleşen																
10	Yaygınlaştırma	Planlanan																
		Gerçekleşen																
11	Bir Sonraki Kalite Çemberi Konusunun Belirlenmesi	Planlanan																
		Gerçekleşen																
Planlanan											Gerçekleşen							

Konu Belirleme Tablosu



	Öneren Kişi	Konu	Değerlendirme Kriterleri						Skor
			Şirket Politikaları	Kalite	Maliyet	Sevkiyat	İsg-Çevre	Aciliyet	
1	Hayrullah Fındık	Dı ünitesinin üretim anında Ph sınırından düşmesi	1	1	1	1	1	1	6
2	A.Ersin AK	Üre elevatörünün vibrasyonlu çalışması	1	1	1	1	3	3	10
3	Oğuz Bozer	Üre taşıyıcı gezer arabasının patinaj çekmesi ve raydan çıkması	3	1	1	3	5	3	16
4	A.Ersin AK	Üre alımlarında üre sisteminde aşırı tozma olması	3	1	1	1	5	3	14
5	Fatih Akdivit	Sogutma kulesinde aşırı çamurlaşma ve liflenmesi	1	1	3	1	3	1	10
6	Hayrullah Fındık	Formaldehit üretim tankı çevirme vanalarının arızalanması	1	1	3	3	1	3	12
7	Oğuz Bozer	Reçine numune alma bidonlarında tutkalın donması	1	1	1	3	1	3	10
8	Hayrullah Fındık	Formaldehit 2 nolu tankı basma –sirkülasyon motorunun arızalanması	1	1	3	3	3	3	14
9	Hayrullah Fındık	Üre alım esnasında bunker den ürenin taşması	1	1	1	3	3	3	12
10	Bahadır Köker	Methanol alım ve üretim çevirme vanalarının zor açılıp kapanması	1	1	1	1	3	3	10
11	Hayrullah Fındık	Reçine reaktörlere Formaldehit çekme işleminin uzun sürmesi	1	1	1	5	3	3	14

Puanlama

5 : Çok Önemli

3 : Önemli

1 : Az Önemli

Konu Belirleme – İsrاف Analizi



BEKLEME


Üre alım esnasında arabanın ileri geri hareketi esnasında raydan çıkması veya patinaj çekmesinden kaynaklı üre alımının yapılamaması

GEREKSİZ İNSAN HAREKETİ

Arabanın raydan çıkması veya patinaj çekmesi arızasını gidermek için 4 operatörün o anki işlerini bırakıp arızayı gidermeye çalışması

TAŞIMA

Araba hareket ettirilemediği zaman üre alımı yapılan bölgenin dolmasından kaynaklı alım yapılan bölge de biriken fazla üre kepçe ile besleme alanına taşınması (Yaklaşık 125-190 Loader hareketi)

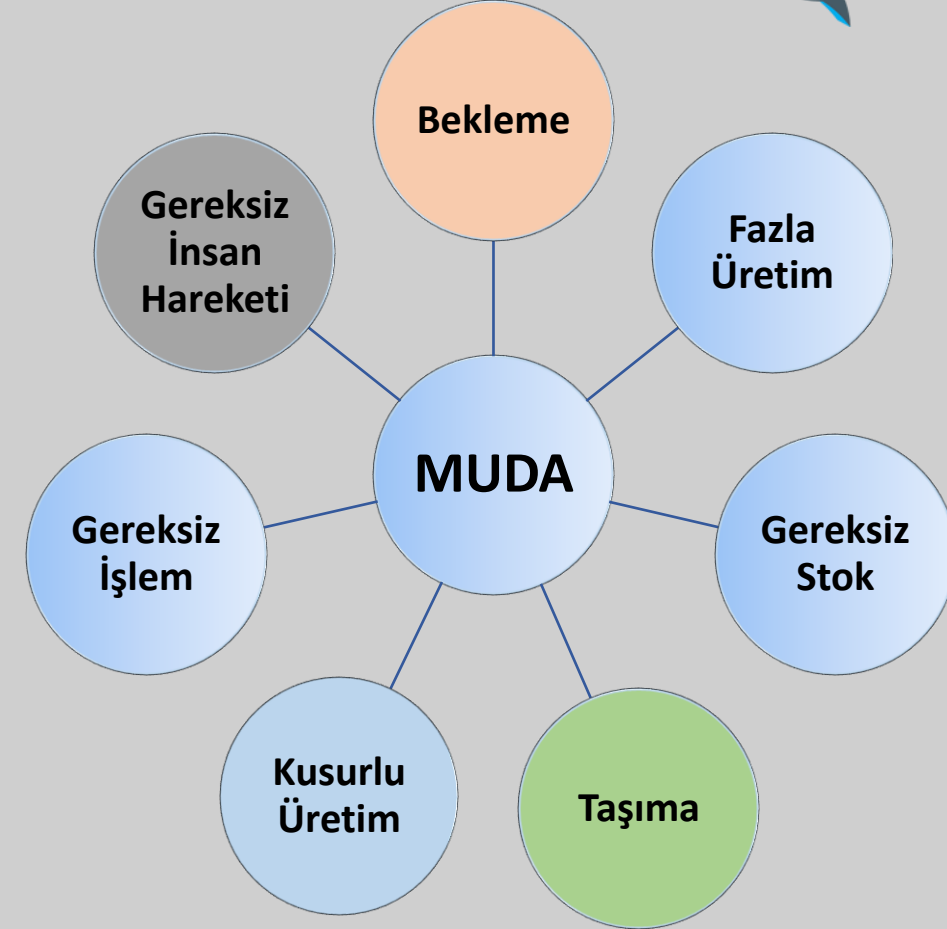

Süreç Analizi-Genel



METHANOL STOK TANKI



FORMALDEHİT ÜRETİM TESİSİ



FORMALDEHİT STOK TANKI



ÜRE STOK AMBARI

KÇ ÇALIŞMA SAHASI



**İLGİLİ İŞLETME VE
FABRİKAYA SEVK**




REÇİNE ÜRETİM STOK TANKI



REÇİNE ÜRETİM REAKTÖRÜ


Üre alma sistemi

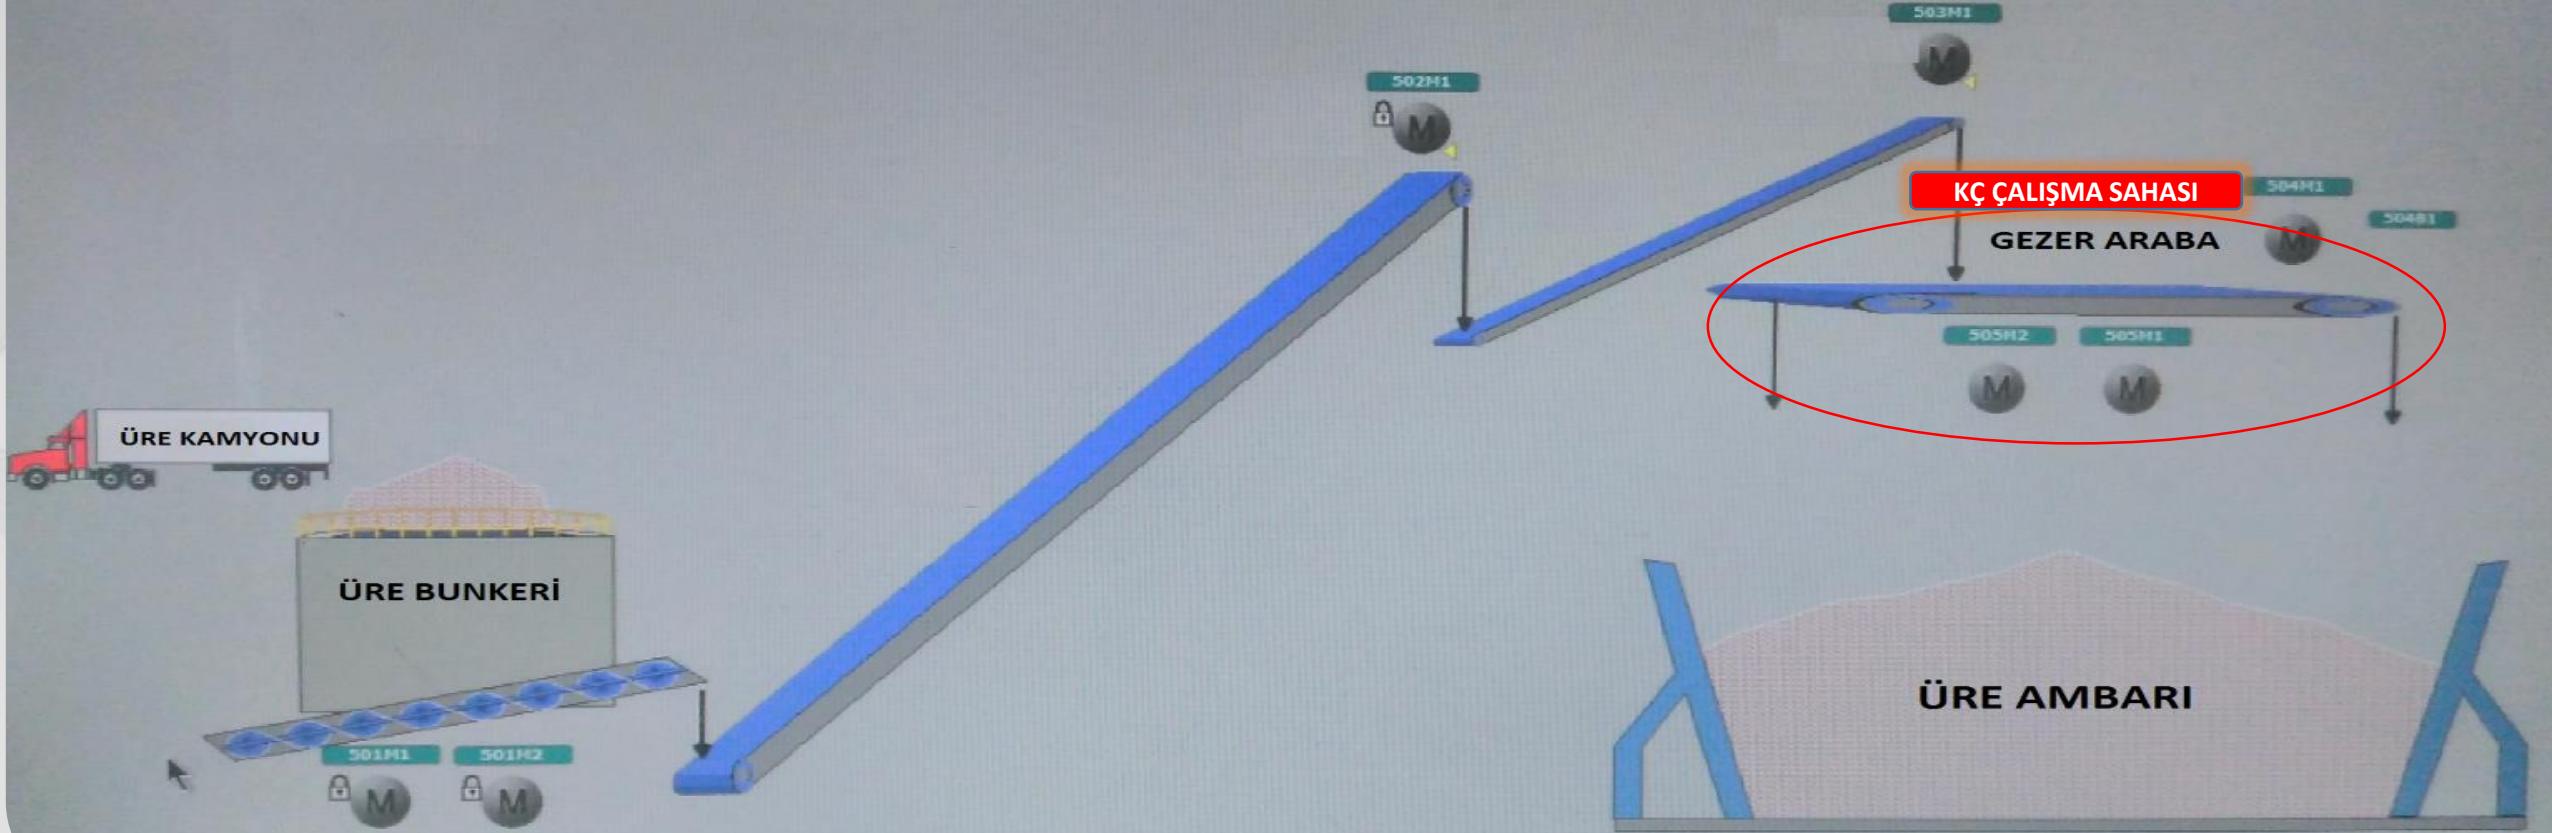

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması

Üre ambarında üre alımı esnasında yaşanan ortalama duruş süreleri

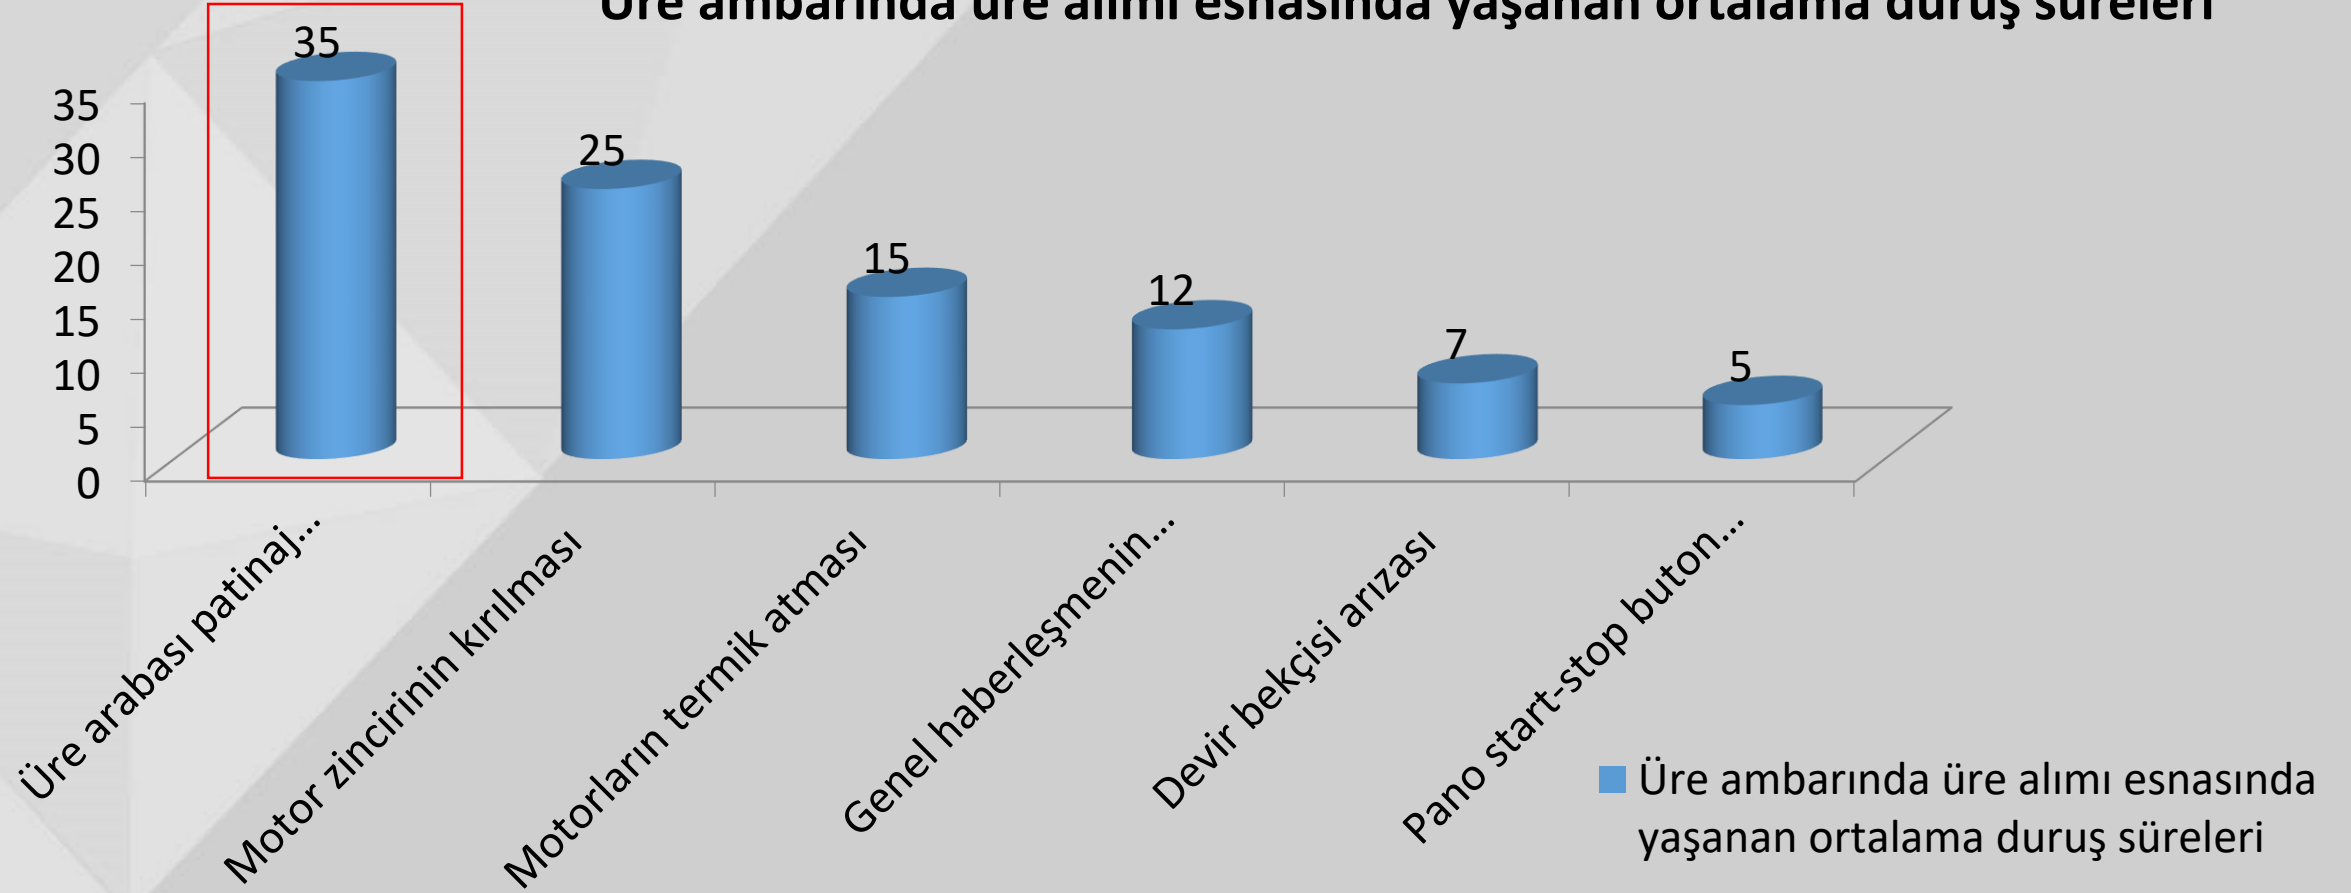

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması




Gelen üre açlarının fabrika içinde durdukları vakitleri gösteren giriş çıkış belgesi

KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01BHZ51	30640	28.02.2018 13:59:25	28.02.2018 13:59:43	28.02.2018 14:28:42
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	46HC105	27920	28.02.2018 14:54:38	28.02.2018 14:54:57	28.02.2018 15:27:01
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	31PA221	28080	28.02.2018 17:12:19	28.02.2018 17:12:31	28.02.2018 17:41:08
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01KG807	30560	28.02.2018 17:35:13	28.02.2018 17:35:25	28.02.2018 18:43:08
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01BHZ51	31920	28.02.2018 18:16:33	28.02.2018 18:16:58	28.02.2018 18:45:34
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01AC781	28980	28.02.2018 18:18:40	28.02.2018 18:18:57	28.02.2018 18:53:07
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01ATD96	38200	28.02.2018 21:54:00	28.02.2018 21:54:16	28.02.2018 22:15:30
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01AC781	30260	01.03.2018 08:17:47	01.03.2018 08:17:57	01.03.2018 09:17:44
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	31PA632	28160	01.03.2018 08:19:26	01.03.2018 08:19:45	01.03.2018 09:35:44
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	31PU854	28100	01.03.2018 08:23:03	01.03.2018 08:23:18	01.03.2018 09:28:28
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	46HC105	27800	01.03.2018 09:42:42	01.03.2018 09:43:04	01.03.2018 10:15:59
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01ATD96	38660	01.03.2018 10:31:10	01.03.2018 10:31:21	01.03.2018 11:19:11
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	31PA221	27280	01.03.2018 11:17:03	01.03.2018 11:17:18	01.03.2018 11:56:51
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01BHZ51	32800	01.03.2018 14:04:38	01.03.2018 14:04:48	01.03.2018 14:40:31
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01KG807	32040	01.03.2018 14:06:42	01.03.2018 14:06:52	01.03.2018 14:48:45
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01AC781	31140	01.03.2018 14:09:43	01.03.2018 14:09:56	01.03.2018 15:05:02
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	46HC105	27260	01.03.2018 21:04:04	01.03.2018 21:05:17	01.03.2018 22:10:34
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01BZN07	39580	01.03.2018 21:12:47	01.03.2018 21:13:01	01.03.2018 22:15:21
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01BHZ51	33020	01.03.2018 21:14:23	01.03.2018 21:14:35	01.03.2018 22:18:33
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01EG588	33840	01.03.2018 21:15:52	01.03.2018 21:16:04	01.03.2018 22:23:24
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01KG807	32020	01.03.2018 21:18:57	01.03.2018 21:19:12	01.03.2018 22:27:04
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01AC781	31140	01.03.2018 21:20:54	01.03.2018 21:21:28	01.03.2018 22:31:40
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01KG233	39000	01.03.2018 22:14:20	01.03.2018 22:14:33	01.03.2018 22:56:25
KASTAMONU ENTEGRE	HATAY-İSKENDERUN	Tutkal	Üre	01ANC05	38860	01.03.2018 22:17:26	01.03.2018 22:17:38	01.03.2018 23:02:34

Üre sisteminde oluşan raydan çıkma ve arabanın hareket ettirilememesinden kaynaklı içeri giren araçlar ortalama 49 dakika sonra çıkış yapabilmektedir.

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması

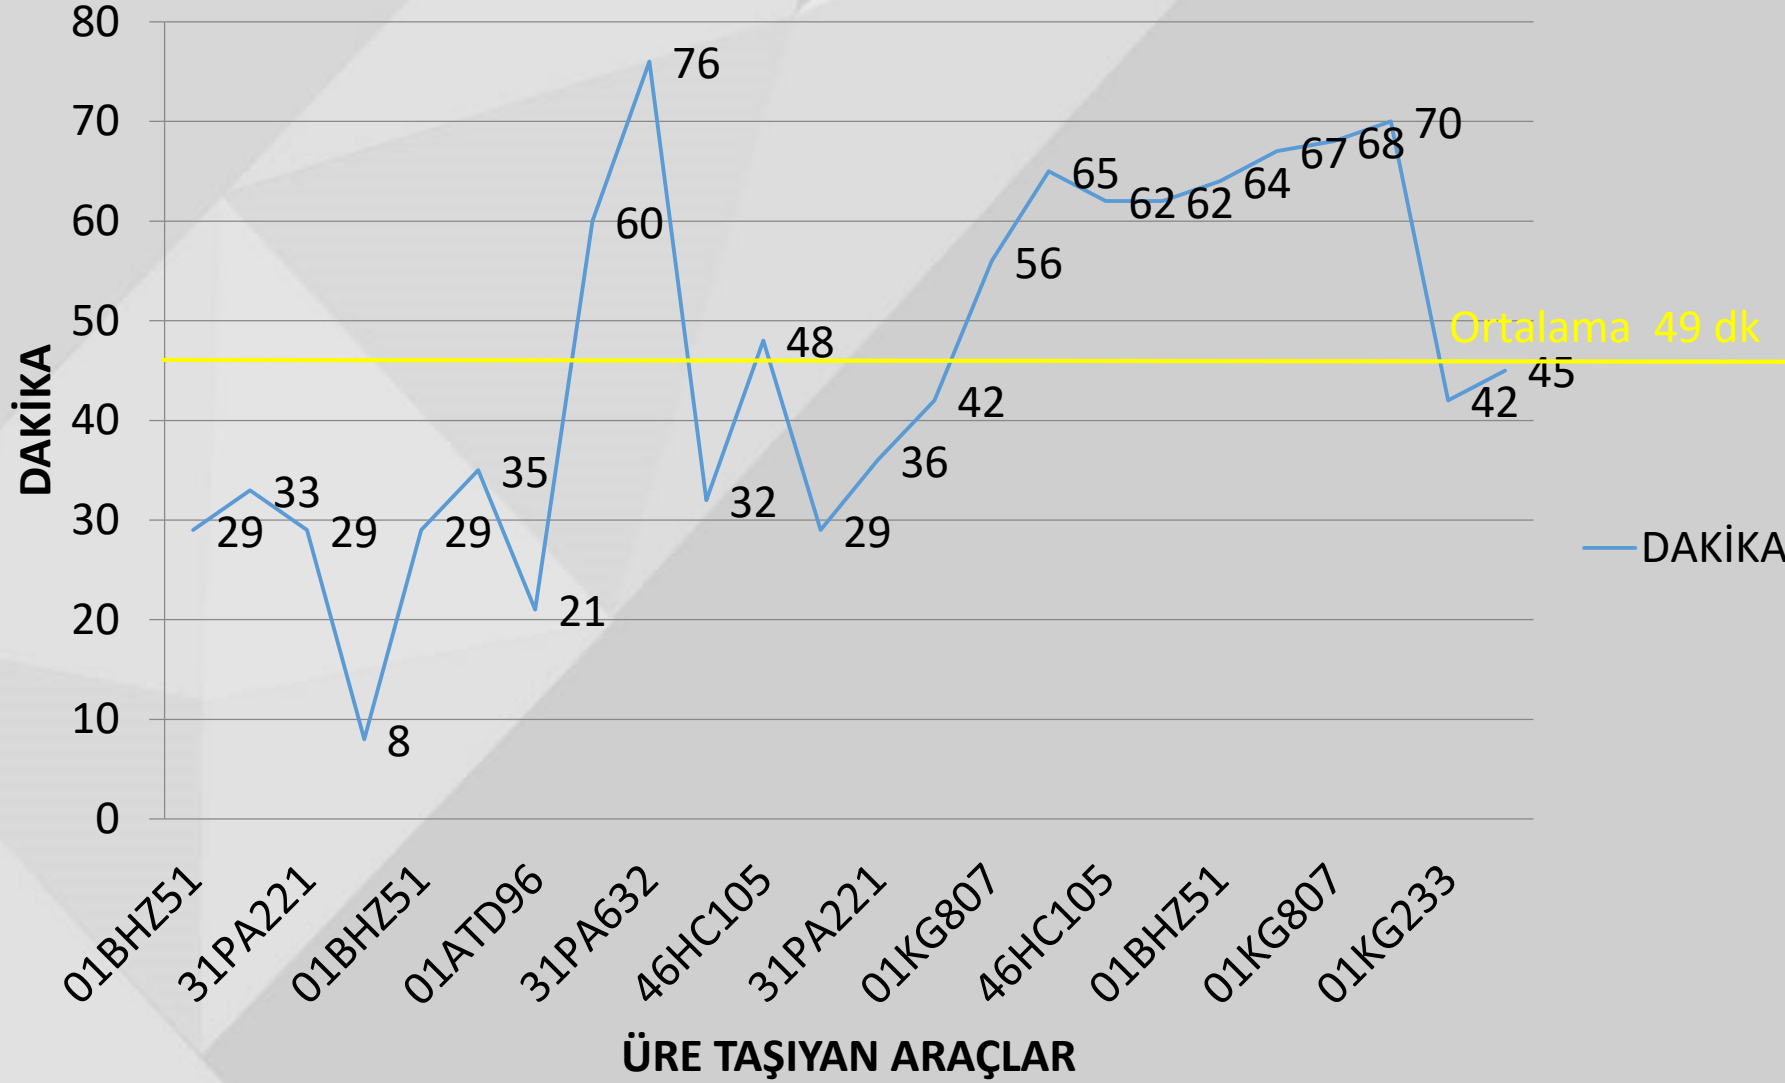

Üre sisteminde oluşan raydan çıkma ve arabanın hareket ettirilememesinden kaynaklı içeri giren araçlar ortalama 49 dakika sonra çıkış yapabilmektedir.


- 150-FR-587 7Rev. No. 0 / 20.11.2017

GÖZLEMCI DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan Görevin Tanımları: Üre sistemi üre gezer arabası ileri geri hareketi

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması

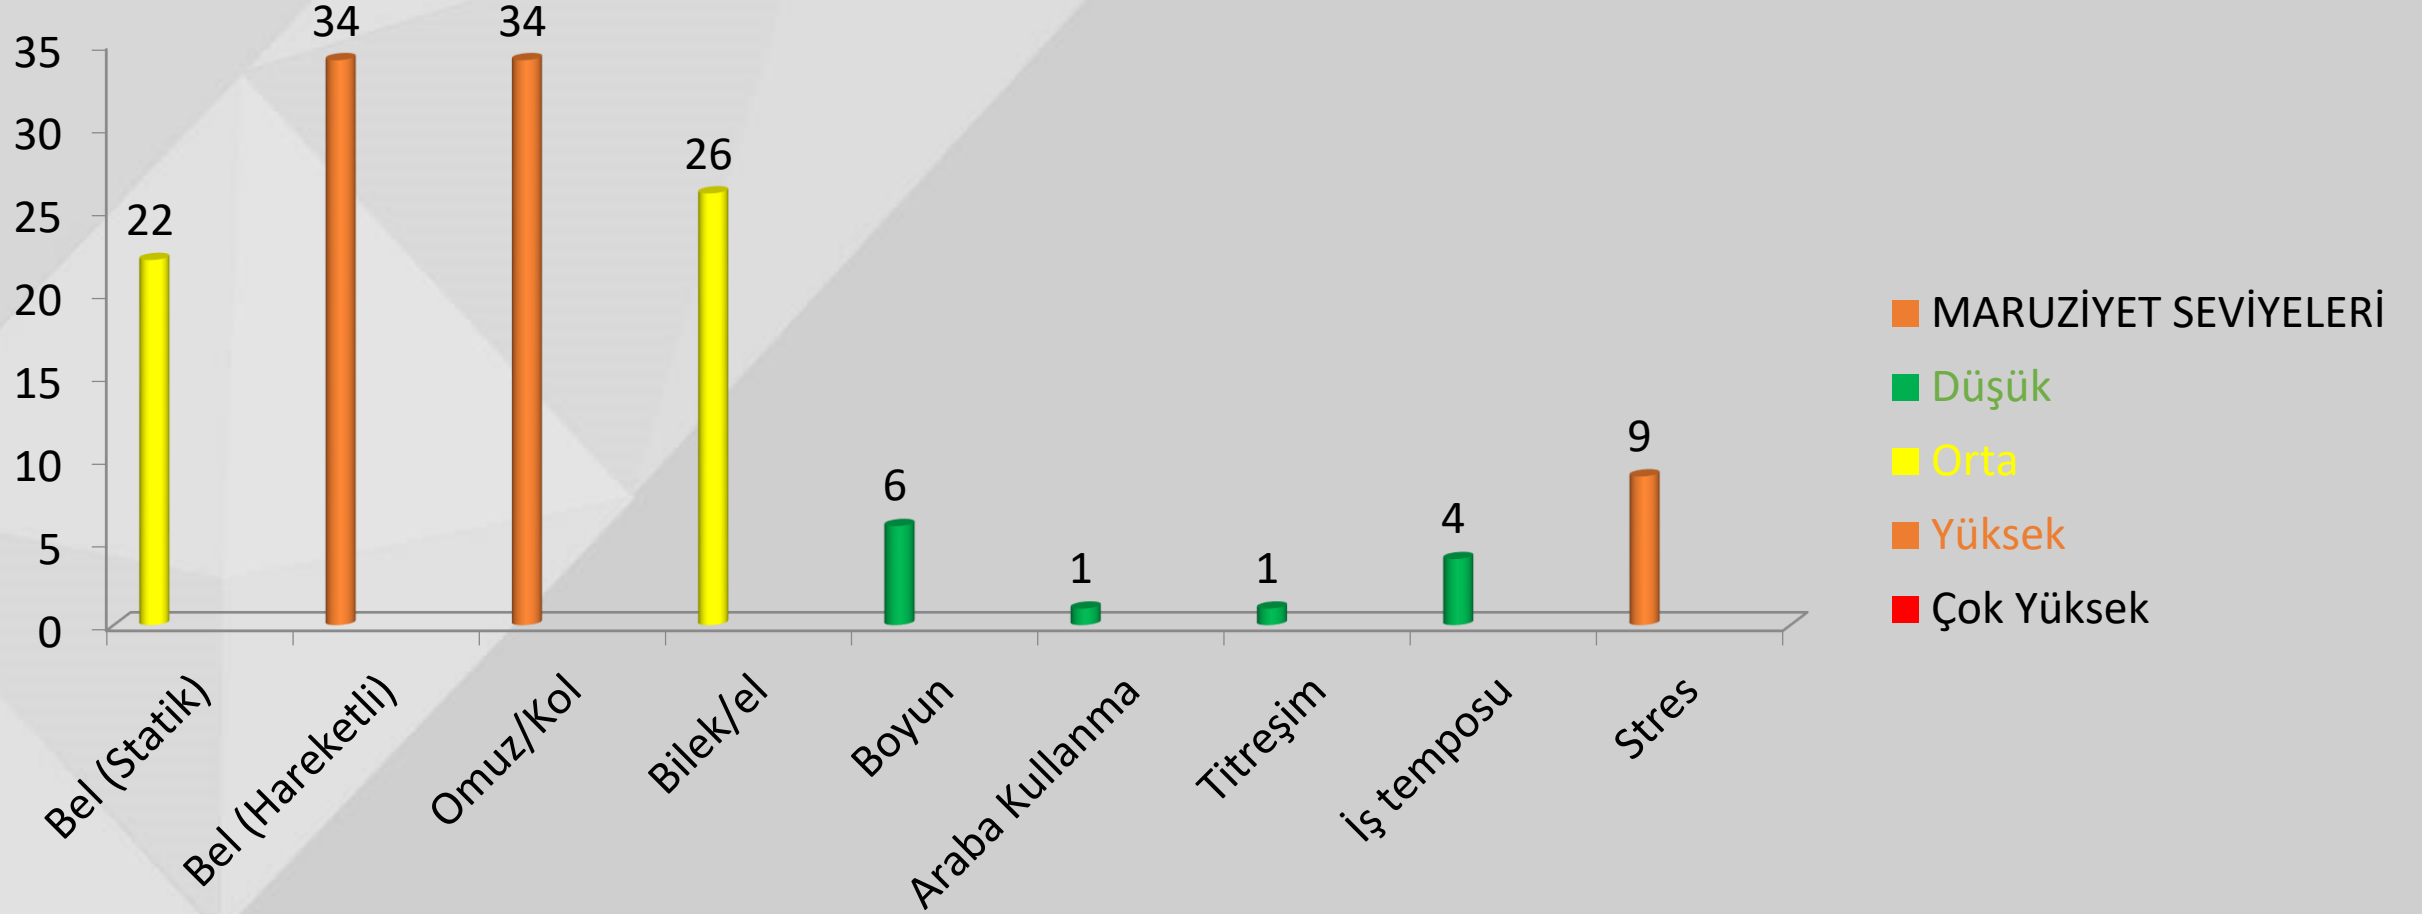

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması



- ✓ İlk montajda takılan tekerlerin sertleşmesi ve patinaj çekme sonucu eriyerek raya tam basmamasından kaynaklı patinaj çekmesi.

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması



- ✓ Arabanın hareket edebilmesi için manuel bir boru yardımı ile teker patinaj çekerken araba operatörler tarafından kastırma yöntemi ile itekleyerek hareket ettirmeye çalışılıyor.

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması



- ✓ Manuel olarak boru yardımı hareket ettirilememesi sonucu bir el calaskalı yardımı ile arabanın hareket ettirilmesi.

Mevcut Durum Tespiti

Problemin Verilerle Açıklanması



- ✓ Üre taşıma arabası hareket ettirildikten sonra şasenin yamuk olması sebebi ile araba tekerlerinden bazılarının raydan çıkması.



Problem Tanımlama



Adana fabrika tutkal işletmesinde üre ambarı üre alma sisteminde 2018 Yılı şubat ve mart aylarında alınan verilere göre üre gezer arabasının raydan çıktığı ve her üre geldiğinde de patinaj çekmesi sonucunda üre boşaltma süresin 49 dk ya kadar uzaması ve personelin bu arızanın giderilmesi esnasında ergonomik olmayan (Eklem ve bel rahatsızlıkları, sıkışma vb) çalışma koşullarına maruz kalması.

HEDEF



- 2018 Yılı Şubat ve Mart aylarında alınan verilere göre üre alımında üre gezer arabasının raydan çıkma ve patinaj çekme arızası sonucunda 49 dakika olan üre boşaltma süresinin %70 azaltılarak 15 dakikaya düşürmek ve Önemli risk olan risk puanını önemsiz risk seviyesine indirmek

Beyin Fırtınası



Ana problem	Adana Fabrika tutkal işletmede bulunan üre ambarındaki gezer arabanın patinaj çekmesi ve raydan çıkması	Kategori	1. Tur	2.Tur
1	Arabanın hareket ettiği ray şasesinin düz olmaması.	Makine	6	3
2	Gezer araba tekerleğinin aşınması	Malzeme	6	1
3	Ürenin ray üzerine yapışıp rayın kaygan hale gelmesi.	Malzeme	6	1
4	Tekeri döndüren motorun güçsüz olması.	Makine	3	
5	Mevcut tekerlerde patinajı engelleyecek diş olmaması.	Malzeme	3	
6	Üre ambarının aşırı nemli olması.	Çevre	1	
7	Ürenin metal sistemi paslandırması.	Malzeme	2	
8	Arabayı hareket ettiren tekerin hızlı hareket etmesi	Malzeme	5	1

NOT: 2.Tur oylamada 1.Tur sonuçlarından 4 ve üzerinde olanlar değerlendirmeye alındı.



Neden – Neden Analizi

No	Olası Kök Neden	Neden?	Neden?	Neden?	Kök Neden
1	Arabanın hareket ettiği ray şasesinin düz olmaması	Gezer araba raylarında eksenden kayması	Arabanın ileri geri hareket etmesinde zorlanması ve patinaj çekmesi	Tahrik motorunun en baştaki tekerde olması ve ray üzerinde üre tozu birikmesi	Tahrik motorunun yanlış yerde olması ve ray üzerinde temizleme fırçasının olmamasından dolayı ray eksenin kaçması
2	Gezer araba tekerleğinin aşınması	Gezer araba tekerleğinin patinaj çekmesi	Tahrik motorunun en baştaki tekerde olması ve ray üzerinde üre tozu birikmesi	Ürenin zaman zaman tozlu gelmesi ve depolama alanının zamanla neme maruz kalması	Tahrik motorunun yanlış yerde olması ve tekerlek kaplamasının uygun malzemeden yapılmaması
3	Ürenin ray üzerine yapışıp rayın kaygan hale gelmesi	Ray üzerinde üre tozunun birikmesi	Gezer araba üzerinde temizleme fırçasının olmaması	İhtiyaç olacağının düşünülmemesi	Gezer araba üzerinde rayı temizlemek için fırça olmaması
4	Arabayı hareket ettiren tekerin hızlı hareket etmesi	Çeker teker dişlisinin küçük olması	Tahrik motorunun bu teker üzerine konulması		Çeker teker dişlisinin küçük olması ve sürtünmenin az olması

Karşı Önlemlerin Belirleme Tablosu



Kök Neden	Önlem Tipi	Karşı Önlem
Tahrik motorunun yanlış yerde olması ve ray üzerinde temizleme fırçasının olmaması	Acil Önlem	Tekerin değişmesi
	Oluşumu Önlemeye Yönelik Önlem	Tahrik motorunun yerinin değişmesi ve temizleme fırçasının eklenmesi
	Kaçışı Önlemeye Yönelik Önlem	Ray şasesi belli noktadan yan şaselere bağlanılarak çekme-germe yöntemi ile açi ayarlanması
Gezer araba üzerinde rayı temizlemek için fırça olmaması	Acil Önlem	Teker kaplamasının değişmesi
	Oluşumu Önlemeye Yönelik Önlem	Teker önüne temizleyici fırça yapılması
	Kaçışı Önlemeye Yönelik Önlem	Tekerin ve fırçanın kontrol edilmesi için periyodik kontrol yapılması
Çeker teker dişlisinin küçük olması ve sürtünmenin az olması	Acil Önlem	Teker önüne fırça ekleyerek sürtünme kuvvetini arttırmak
	Oluşumu Önlemeye Yönelik Önlem	Çeker dişliyi büyütmek
	Kaçışı Önlemeye Yönelik Önlem	Dişli sisteminde revizyon yaparak küçük dişli takılmasının engellenmesi

Karşı Önlemler Önceliklendirme Tablosu



ETKİNLİK ANALİZİ							
Sebeup No	Karşı Önlemler	Uyg. Kolaylığı (A)	Uyg. Süresi (B)	Yatırım Miktarı (C)	Sorun Üzerinde Etkisi (D)	Toplam Etki (A+B+C+D)	Öncelik Sıralaması
1	Hareket eden arabanın ön ve arka kısımlarına ray temizleyici fırça montajı yapılacaktır.	2	2	2	2	8	1
2	Teker üzerinde bulunan teker/kaplama malzemesi değişimi yapılacaktır.	2	2	2	1	7	2
3	Çeker teker dişlisi büyütülerek teker dönme hızı düşürülecektir.	1	2	1	1	5	4
4	Ray şasesi 8 belli noktadan yan şaselere bağlanılarak çekme-germe yöntemi ile ayarlanacaktır.	1	2	1	2	6	3
5	Tahrik motorunun Gezer araba ray baş kısımlarına alınarak halat makarası ile arabanın çekilmesi	1	0	1	2	4	5
6	Tekerin ve fırçanın kontrol edilmesi için periyodik kontrol yapılması	1	1	1	0	3	6
7	Dişli sisteminde revizyon yaparak küçük dişli takılmasının engellenmesi	1	1	1	0	3	7

ETKEN		0	1	2
A	UYGULAMA KOLAYLIĞI	ZOR	NORMAL	KOLAY
B	UYGULAMA SÜRESİ	UZUN	NORMAL	KISA
C	YATIRIM MİKTARI	FAZLA	NORMAL	AZ
D	SORUN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	YOK	ETKİLİ	ÇOK ETKİLİ

Karşı Önlemler Uygulama Planı



No	Karşı Önlem	Sorumlu	Karşı Önlem		NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				AÇIKLAMA
1	Hareket eden arabanın ön ve arka kısımlarına ray temizleyici fırça montajı yapılacak	Yunus YALÇIN	Plan														
			Gerçek														
2	Teker üzerinde bulunan kaplama malzemesi değişimi yapılacak.	Yunus YALÇIN	Plan														
			Gerçek														
3	Ray şasesi 8 belli noktadan yan şaselere bağlanarak çekme-germe yöntemi ile aç ayarlanacak.	Yunus YALÇIN	Plan														
			Gerçek														
4	Tahrik motorunun Gezer araba ray baş kısımlarına alınarak halat makarası ile arabanın çekilmesi	Yunus YALÇIN	Plan														
			Gerçek														
5	Çeker teker dişlisi büyütülerek teker dönme hızı düşürülecek	Yunus YALÇIN	Plan														
			Gerçek														

Planlanan



Gerçekleşen




Karşı Önlemler Uygulanması



ÖNCE



SONRA

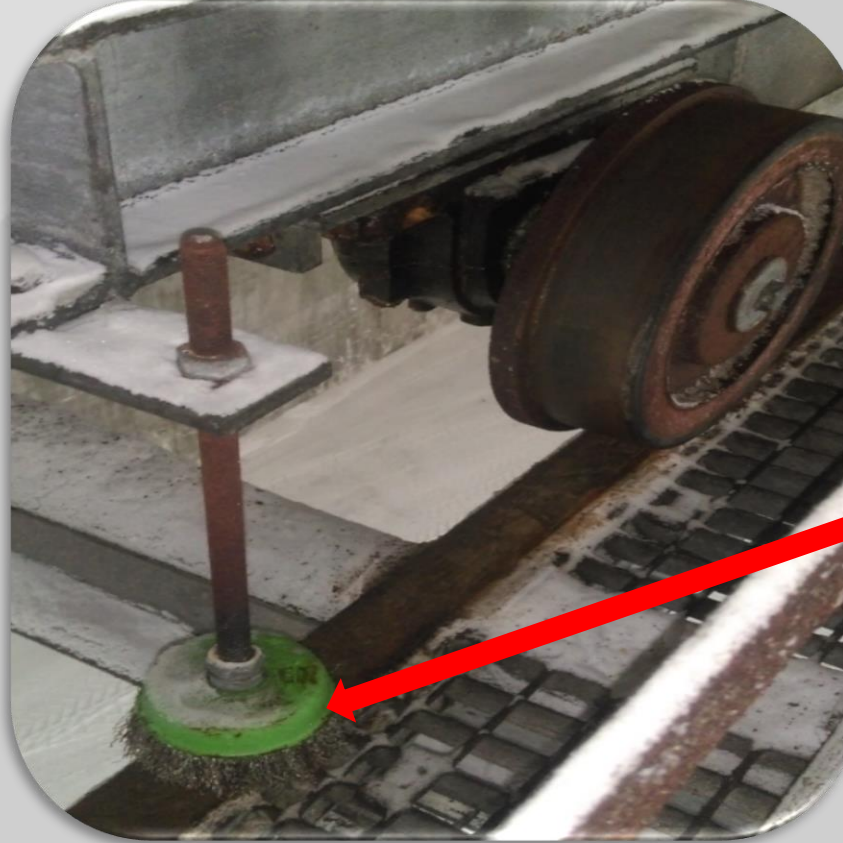

- ✓ Hareket eden arabanın ön ve arka kısımlarına ray temizlemek amaçlı ray temizleyici fırça montajı yapılarak ray üzerinde oluşan üre tabakalarının önüne geçildi.

Karşı Önlemler Uygulanması



ÖNCE



SONRA



- ✓ Çeker teker üzerinde bulunan yumuşaklık özelliğini yitirmiş ve erimiş teker yerine kaplama malzemesi yumuşak ve zemine tam basan teker montajı yapıldı. Bu tekerimizde üre tozlu geldiğinde yine patinaj çekmiş ve operatör desteği ile hareket ettirilmiştir.


Karşı Önlemler Uygulanması



ÖNCE



SONRA

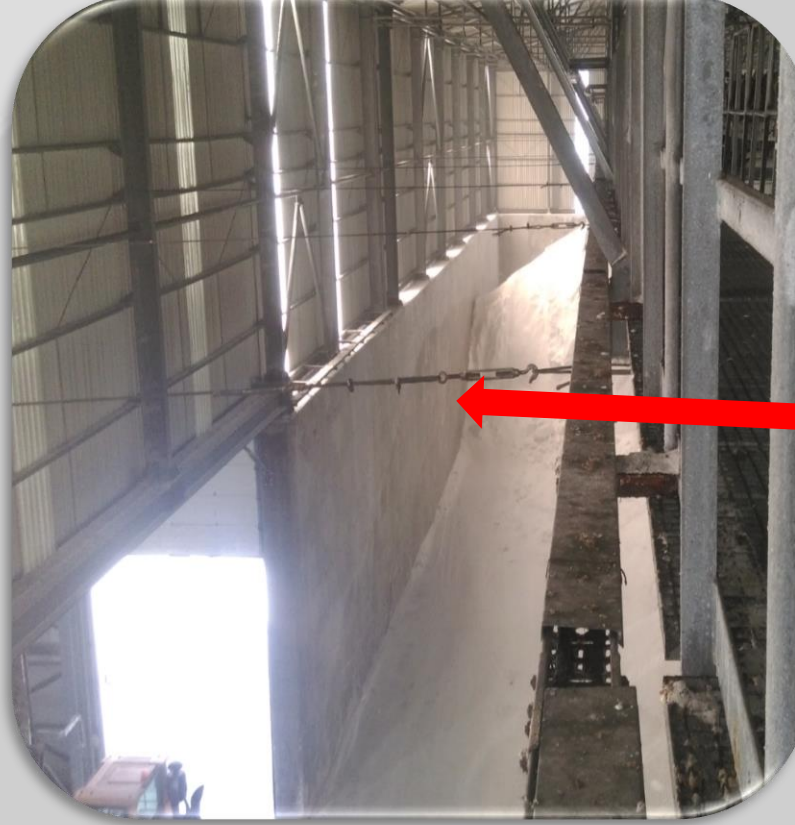

- ✓ Ray şasesi 8 belli noktadan yan şaselere bağlanılarak çekme-germe yöntemi ile açı ayarlandı. Üre gezer araba bu şekilde raydan çıkmaz duruma getirildi.

Karşı Önlemler Uygulanması



ÖNCE



SONRA



- ✓ Uygulaması yapılan 4 karşı önlem sonucu araba hala patinaj çekmeye devam etmiştir. Raydan çıkması şasenin düzeltilmesi sonucu giderilmiştir. Patinaj çekmesine son karşı önlem olan makaralı halat sistemi uygulanmıştır.

Karşı Önlemler Uygulanması



ÖNCE

SONRA



- ✓ Çeker teker karşı dişlisinin büyütülerek teker dönme hızı düşürüldü. Rayda toz olmadığına bu sistem verimli oldu. Üre yoğun tozlu geldiğinde araba hareket ettirilmek istendiğinde patinaj çekmeye devam etti.

Karşı Önlemlerin Etkinlik Kontrolü



- ✓ Şasede bulunan yamukluğun giderilmesi sonucu arabanın raydan çıkmadığı görülmüştür.



- ✓ Teker önlerine takılan fırçaların rayı %100 oranında temizleyerek hiç üre bırakmayarak temizlediği gözlenmiştir.

Karşı Önlemlerin Etkinlik Kontrolü



- ✓ Dişlinin büyütülmesi ve arabanın yavaşlatılması arabanın patinaj çekmesine engel olamamış ve bu karşı önlemden verim alınamamıştır.



- ✓ Teker üstünde bulunan kaplama malzemesinin değiştirilmesi tekerin patinaj çekmesinin önüne geçememiş ve bu sistemde verimli olmamıştır.




Karşı Önlemlerin Etkinlik Kontrolü



- ✓ Halat makara sistemine geçildikten sonra 6500 ton 250 tır fabrikaya giriş-çıkış yapmıştır. Üre sevkiyatı yapılmıştır. Üre arabasından kaynaklı sistem hiç durdurulmamıştır.

SONUÇLARIN HEDEF İLE KARŞILAŞTIRILMASI

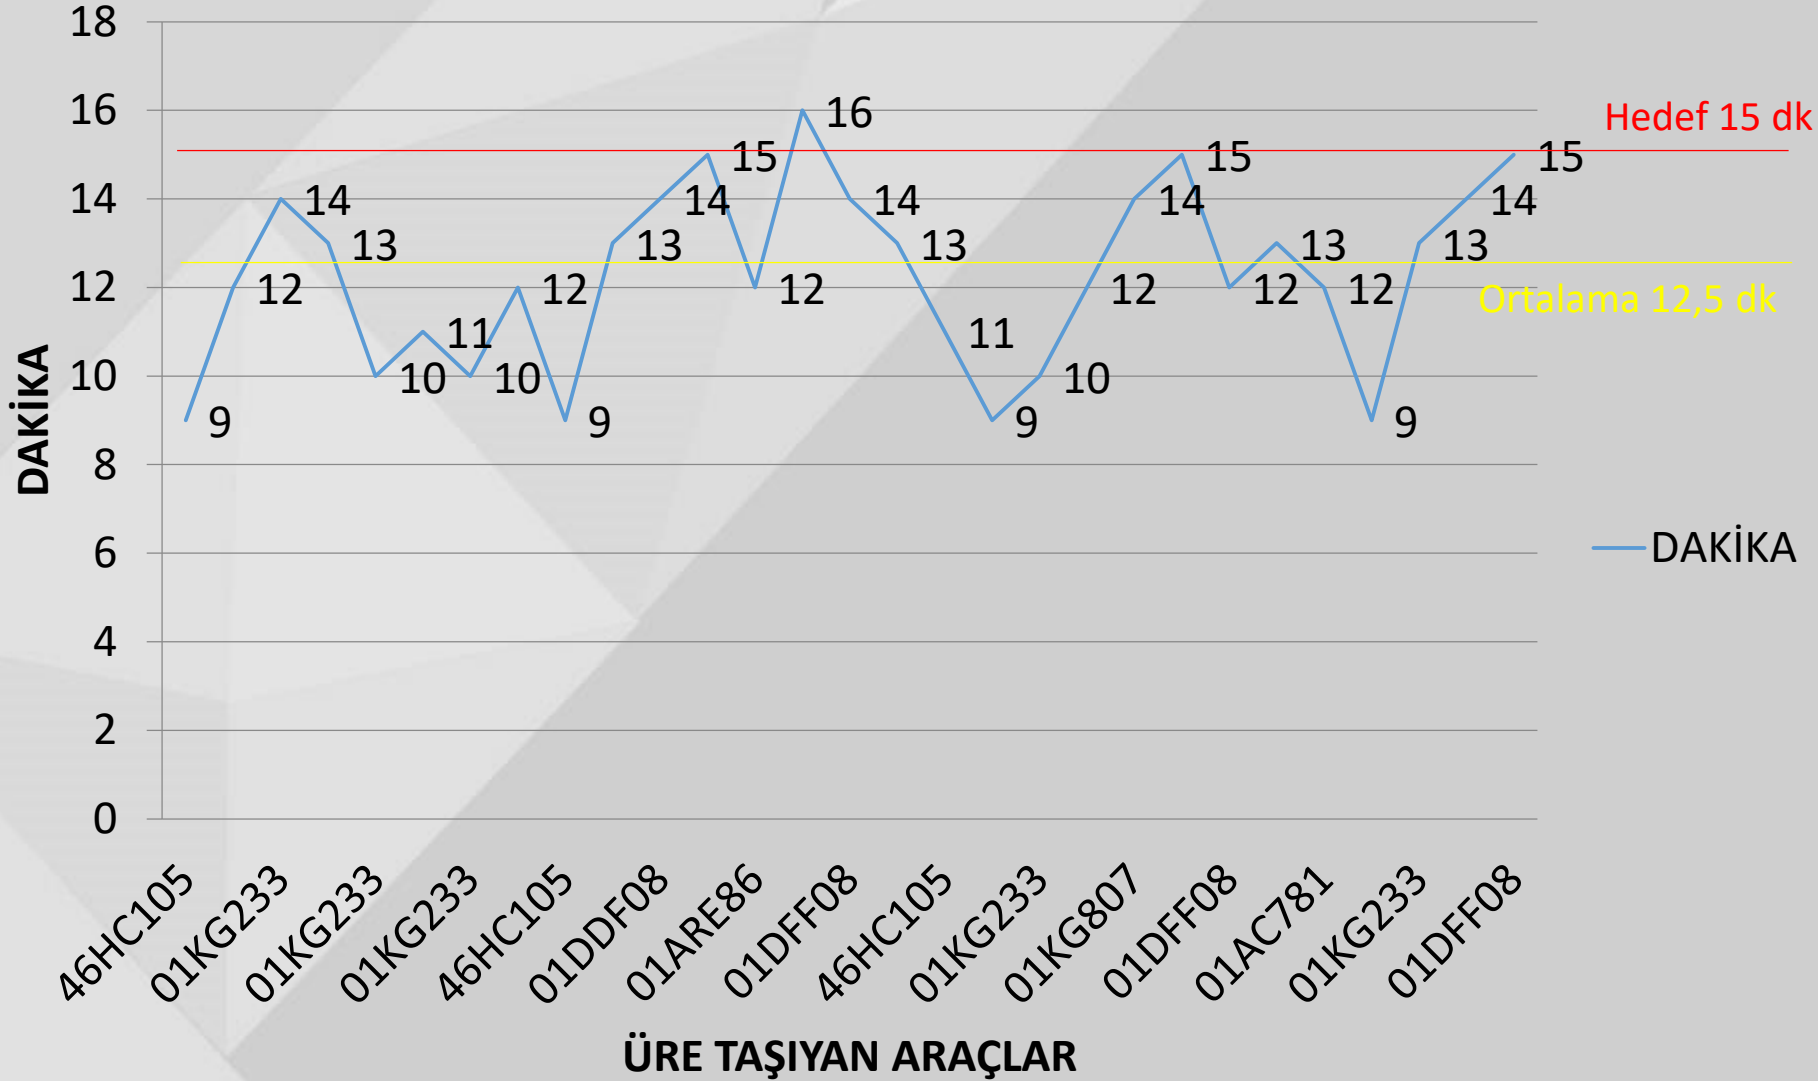


Üre alma esnasında sistem devreye alındıktan sonra araçların fabrikaya giriş ve çıkış süresi ortalama 12,5 dakikaya düşmüştür.

SONUÇLARIN HEDEF İLE KARŞILAŞTIRILMASI



Üre Boşaltma Süresi

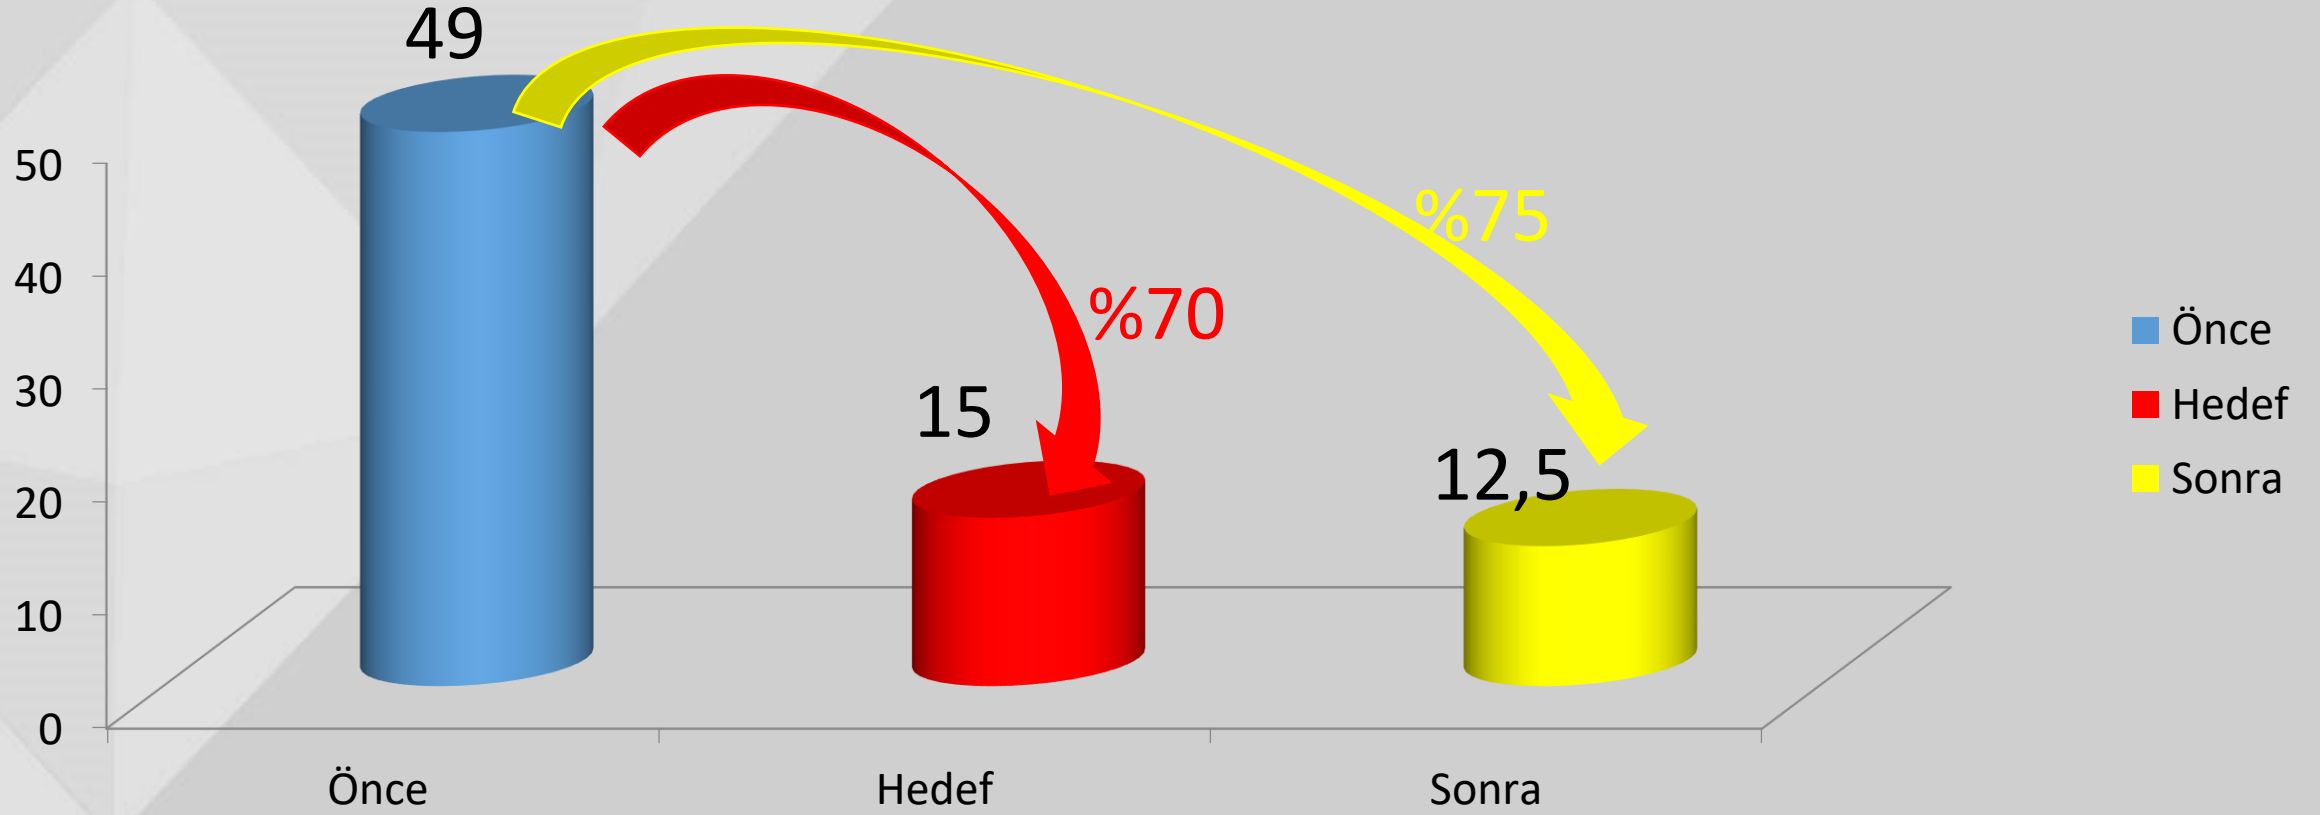

SONUÇLARIN HEDEF İLE KARŞILAŞTIRILMASI



150-FR-502 / Rev.No: 2 / 30.12.2015


RİSK YÖNETİM FORMU			BİRİNCİ KISIM: MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME (BU KISIMDA PUANLAMA MEVCUT TEDBİRLERİN ETKİSİ DİKKATE ALINARAK YAPILACAKTIR)										İKİNCİ KISIM: RİSK YÖNETİM PLANI (BU KISIMDA PUANLAMA ÖNERİLEN TEDBİRLERİN ETKİSİ DİKKATE ALINARAK YAPILACAKTIR. ÖNERİLEN FAALİYET GERÇEKLEŞTİĞİNDE BİRİNCİ KISIM GÜNCELLENECEKTİR)					TARİH			
RİSK ANALİZ METODU : FINNE KINNEY			SAHA :705-2 REÇİNE				ALT SAHA : 705-2-1 ÜRE AMBARI		RİSK DEĞERLENDİRME DOSYA NO: 11 (HER ALT SAHA İÇİN AYRI BİR DOSYA AÇILACAKTIR)			AÇIKLAMA : RİSK DEĞERLENDİRME ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE HER DURUMDA EN GEÇ 2 YIL SONRA, İŞ KAZASI, RAKAK KALA , MEVZUAT DEĞİŞİMİ VE MARUZİYET ÖLÇÜMLERİNDEN SONRA , ÇALIŞMA ŞART VE KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDUĞU ZAMAN GÜNCELLENMELİDİR. HER ALT SAHA İÇİN AYRI BİR EXCELL DOSYASI KULLANILACAKTIR. ÇALIŞMA TAMAMLANDIĞINDA (İSG VE İLGİLİ BİRİMDE KALMAK ÜZERİNE) 2 ORJİNAL OLARAK A3 BOYUTUNDA ÇIKTI ALINACAK RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ İSİMLERİ ELLE YAZILACAK VE İMZALANACAKTIR.									
FAALİYET VE ALT ADIMLARI	Rutin		TEHLİKE (Girdi ve Çıktılardan Kaynaklı Tehlikeler, Faaliyetten Kaynaklı Tehlikeler)	RİSK TANIMI - (ÇEVRE BOYUTU) (ZARAR - ETKİ)	Tehlike Kaynağı	Risk Değerlendirme (Birinci Aşama)				Risk Sınıfı	Mevcut Risk Kontrol Önlemleri	Yasal Zorunluluk (Varsa ilgili mevzuat md.)	Önerilen Öncelikli Faaliyet	Risk Değerlendirme (İkinci Aşama)				Risk Sınıfı	Önerilen Faaliyet Aksiyon Sorumlusu	Planlanan Gerçekleşme Tarihi	Rev
	E	H				O	F	Ş	R					O	F	Ş	R				
Üre gezer arabası iteklenmesi		x	El ile taşıma,kaldırma,koy ma,yükleme,zorlama	Eklem ve bel rahatsızlıkları	Gezer araba	3	3	15	135	Önemli Risk			Gezer arabanın halatlı sisteme dönmesi	0,5	3	15	22,5	Önem siz risk			
Üre gezer arabası iteklenmesi		x	El ile taşıma,kaldırma,koy ma,yükleme,zorlama	Sıkışma	Gezer araba	6	3	7	126	Önemli Risk			Gezer arabanın halatlı sisteme dönmesi	0,5	3	7	10,5	Önem siz risk			

Üre arabasının raydan çıkması ve patinaj çekmesinin önüne geçilmiştir, sistem başarılı olmuştur. Risk önemsiz seviyeye indirilmiştir.

Standartlařtırma



- Tutkal İřletmesine ait olan P&ID gncellendi.

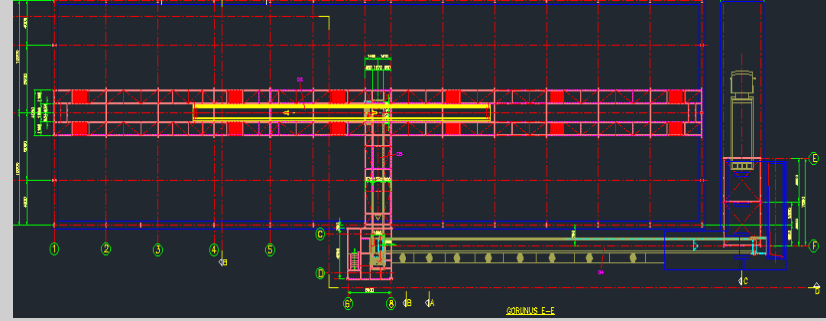

- Tutkal İřletmesine ait Risk Analizi gncellendi.

Kime...	Begm DoĖan;
Bilgi...	Sleyman Yılmaz; Ersin Ak;
Konu:	Tutkal İřletme Risk Analizi Gncelleme
Eklenen:	Tutkal İřletme Risk Analizi.xlsx (22 KB)

Gnder


 
Begm hanım Merhaba,

Tutkal İřletmesine ait gncel risk analiz ektedir.

Saygılarımla

Standartlaştırma

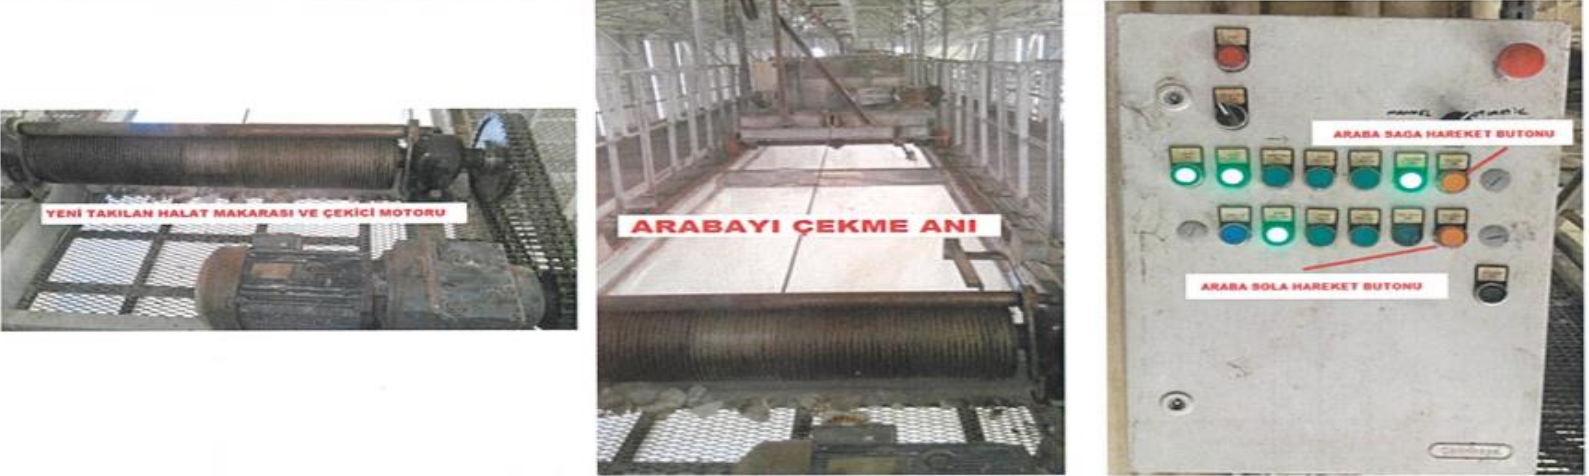

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş.	TEK NOKTA EĞİTİM FORMU KONU: Üre Gezer Araba Yeni Çalışma Sistemi	150-FR-055 / Rev.No:0 / 26.04.2016 TARİH 02.../08.../2018.
Kalite ☐ İş sağlığı ve güvenliği ☐ Üretim ☐ Bakım ☐		
		
Araba hareket ettirilmek istendiğinde;üre alımı durdurulacak.Sistem kontrol paneline çıkılacak sistem kontrol edilerek gezer araba sağ-sol butonlarına basılarak gezer araba hareket ettirilecek.Sag ve sol tarafta sınır siviçleri var sona yanaşma anında araba hareketi kontrol edilerek sona dayama yapılacak.Araba hareketi durduktan sonra üre sistemi gözle kontrol edilecek.Üre alımına devam edilecek		
HAZIRLAYAN: ADEM ERSİN AK 		KONTROL EDEN: YUNUS YALÇIN 

✓ Personeler Üre sistemi gezer araba kullanma eğitimi verilmiştir.

Maddi Kazanımlar



KAZANÇ	Üre boşaltma sürecindeki duruşun ortadan kalkması. Gemi tahliyesinin bekletilmemesi
MALİYET	Sistem maliyeti 2300 TL
ENERJİ KAZANIMI	Sistem dur kalklardan ve boşa çalışmalardan kaynaklı 4200TL kazanım sağlanmıştır.
İŞÇİLİK	Üre aracının raydan çıkma sonucunda raya oturtma işçiliği ve üre alımına gelen personele mesai verilmesinin önüne geçilmiştir

Maddi Olmayan Kazanımlar



İSG KAZANCI	Yapılan risk analizleri sonucu önemli risk çıkan değer önemsiz riske düşürülmüştür.
ZAMAN	Raydan çıkma ve patinaj çekmesi sonucu arabalar kapıda 55-65 dk bekleme yapmak zorunda kalıyordu. Bu süre kazanılarak araç giriş –çıkış süresi ortalama 12,5 dk ‘ya düşürüldü.
PROSES KONTROL FREKANSINDA AZALMA	Üre taşıma arabasının raydan çıktı mı? Çıkmadı mı? Patinaj çekti mi? Çekmedi mi? Gibi prosesi etkileyen işler azaldı.
TAŞIMA	Arabanın raydan çıkması ve patinaj sonucunda mekanik operatörlerin mekanik malzemeleri sisteme çıkartıp indirmesi gibi gereksiz insan hareketinin önüne geçilmiştir

Gelecek Kalite Çemberi Çalışmasının Belirlenmesi



	Öneren Kişi	Konu	Değerlendirme Kriterleri						Skor
			Şirket Politikaları	Kalite	Maliyet	Sevkiyat	İsg-Çevre	Aciliyet	
1	Hayrullah Fındık	D1 ünitesinin üretim anında Ph sınırından düşmesi	1	1	1	1	1	1	6
2	A.Ersin AK	Üre elevatörünün vibrasyonlu çalışması	1	1	1	1	3	3	10
3	A.Ersin AK	Üre alımlarında üre sisteminde aşırı tozma olması	3	1	1	1	5	3	14
4	Fatih Akdivit	Sogutma kulesinde aşırı çamurlaşma ve liflenmesi	1	1	3	1	3	1	10
5	Hayrullah Fındık	Formaldehit üretim tankı çevirme vanalarının arızalanması	1	1	3	3	1	3	12
6	Oğuz Bozer	Reçine numune alma bidonlarında tutkalın donması	1	1	1	3	1	3	10
7	Hayrullah Fındık	Formaldehit 2 nolu tankı basma –sirkülasyon motorunun arızalanması	1	1	3	3	3	3	14
8	Hayrullah Fındık	Üre alım esnasında bunker den ürenin taşması	1	1	1	3	3	3	12
9	Bahadır Köker	Methanol alım ve üretim çevirme vanalarının zor açılıp kapanması	1	1	1	1	3	3	10
10	Hayrullah Fındık	Reçine reaktörlere Formaldehit çekme işleminin uzun sürmesi	1	1	1	5	3	3	14

Puanlama

5 : Çok Önemli

3 : Önemli

1 : Az Önemli



kastamonu

ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | INTEGRATED FORESTRY INDUSTRY AND TRADE INC.

TEŞEKKÜRLER

www.keas.com.tr

160-FR-181 / Rev.No.0 / 14.03.2018